

UTK-500客户安装说明 快速入门手册

包装清单

安装系统之前，用户需确认包装中含有本设备以及下面所列各项：

1. 1 x 支柱
2. 1 x 底座
3. 1 x 辅件盒
 - a. 1 x 小扳手
 - b. 5 x M8内六角螺丝
 - c. 3 x 电源线固定座
 - d. 8 x M3螺丝
 - e. 6 x 束线带
 - f. 2 x 线扣
 - g. 6 x M4螺丝

如果其中任何一项缺失或损坏，请立即与经销商或销售代表联系。

安装步骤

安装底座

1. 将支架(编号1)放在包材上，如图1。
2. 将底座(编号2)螺丝孔和支架螺丝孔对齐。
3. 用小扳手(编号a)锁上4颗M8螺丝(编号b)，如图2。




图1




图2

安装电源线

1. 将电源线连接电源适配器一端插入底座孔20cm左右。
2. 对齐电源线固定座(编号c)，锁上6颗M3螺丝(编号d)，如图3。
3. 竖起支架。

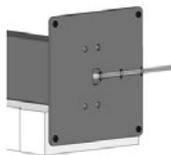


图3

如需了解有关本产品及研华其它产品的详细信息，请访问我们的网站：

<http://www.advantech.com.cn>

<http://www.advantech.com.cn/eplatform>

如需技术服务与支持，请访问我们的技术支持网站：

<http://support.advantech.com.cn>

本手册适用于CGS-6000系列版本A。

料号：200K050000

第一版
2014年8月

安装步骤(续)

固定电源适配器

1. 取下后盖2颗螺丝，如图4。
2. 用束线带(编号e)将电源适配器固定在背板上。
3. 将电源线连接好电源适配器，如图5。
4. 用线扣(编号f)固定电源线。



图4




图5

安装主机及线材

1. 拆下2颗M4螺丝，将VESA Mount旋转到接近90°，如图6。
2. 将主机孔和VESA安装孔对齐。
3. 将主机用4颗M4螺丝(编号g)锁附在VESA Mount上，如图7。
4. 将支持杆放入卡槽内支撑住显示器后安装电缆，如图8。
5. 整理好线材，防止放下主机时压线，如图9。



图6

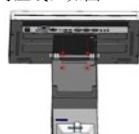


图7



图8



图9

锁上支架和后盖

1. 安好 后盖，锁上后盖 上两颗螺丝，如上 图4。
2. 放下 主机，锁上 VESA MOUNT 上两颗螺丝，如上 图6。



图10